



Manuel d'installation et d'entretien Détecteur statique, Série D-P5DW

Prière de conserver ce manuel en lieu sûr comme source de références ultérieures.

Veillez lire ce manuel conjointement avec le catalogue à jour.

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été conçues pour parer à l'éventualité d'une situation à risque et/ou d'une détérioration du matériel. Les mots "Avertissement", "Précautions" ou "Danger" utilisés dans ces instructions, indiquent l'importance du danger potentiel associé à la rubrique à laquelle ils se rapportent. Par souci de sécurité, observez les normes ISO4414^(note 1), JIS B 8370^(note 2) et autres pratiques de sécurité. Note 1 : ISO 4414 - Poussée de fluide hydraulique - Recommandations concernant l'application de matériel aux systèmes d'entraînement et de commande. Note 2 : JIS B 8370 : Axiome d'équipement pneumatique.

AVERTISSEMENT : Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures ou endommager le matériel.

PRECAUTION : Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

DANGER : Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.

PRECAUTION

1. La compatibilité des systèmes pneumatiques est la responsabilité de la personne chargée de la conception de l'équipement pneumatique ou d'en définir les caractéristiques.

Etant donné que les produits décrits dans ce manuel sont utilisés dans des conditions de service diverses, leur compatibilité avec des équipements pneumatiques spécifiques doit être basée sur les caractéristiques ou sur les résultats d'analyses et/ou d'essais dictés par vos exigences propres.

2. L'exploitation de machines et de matériel pneumatiques doit être confiée exclusivement à des personnels qualifiés.

1. Caractéristiques du produit

Numéro du modèle	D-P5DW
Type de câblage	2 fils, non polarisé
Application	Relais CC 24 V API
Tension d'alimentation	—
Consommation en électricité	—
Tension de charge	24 V CC (20 à 28 V CC)
Courant de charge	6 à 40 mA
Chute de tension interne	5 V ou inférieure
Courant de fuite	1 mA ou inférieur à 24 V CC
Temps de réponse	40 ms ou inférieur
Diode d'état*1	Bicolore
Protection champs magnétiques*2	Courant alternatif 16000A maxi
Résistance aux chocs	1000m/s ²
Résistance d'isolation	50 MΩ ou plus à 500 V CC
Tension d'épreuve	1000 V CA pendant 1 minute (entre le boîtier et les fils)
Température ambiante	- 10 à 60°C
Degré de protection	IEC529 norme IP67, JISC0920

*1 Position de fonctionnement ...la diode rouge s'allume. Conditions de fonctionnement optimales...la diode verte s'allume

*2 Applicable près du conducteur (0 mm)

Installation

Vérins

PRECAUTION

Si plusieurs vérins sont montés côte à côte, prévoir au moins 40 mm entre chaque vérin afin d'éviter le risque d'interférence (au niveau des détecteurs).

Détection de position centrale

Soyez prudent lorsque vous essayez de détecter la position centrale du piston sans arrêter la machine ; en effet, le délai de détection du détecteur peut être trop court, surtout lorsque le vérin fonctionne à une vitesse relativement élevée. La vitesse de détection maximale du piston peut être calculée grâce à la formule suivante :

$$V \text{ (mm/s)} = \frac{\text{Plage opérative du détecteur (mm)}}{\text{Temps de commutation de la charge (ms)}} \times 1000$$

Veillez à utiliser des câbles aussi courts que possible.

AVERTISSEMENT

En cas de chute de tension interne importante au niveau du détecteur à sortie statique bifilaire et de courant de fuite également important, il est possible que la charge ne fonctionne pas correctement. Veuillez vérifier les conditions suivantes avant utilisation et notez que la chute de tension interne et le courant de fuite ont une influence considérable

L'air comprimé présente certains dangers pour l'opérateur qui n'en connaît pas les propriétés. L'assemblage, la manipulation ou la réparation d'équipements pneumatiques doivent être confiés exclusivement à des opérateurs qualifiés et expérimentés.

3. **Ne vous chargez pas de l'entretien de machines/de matériel pneumatiques et n'essayez pas d'en déposer les pièces avant d'avoir vérifié l'application des consignes de sécurité.**

1) L'inspection et l'entretien des machines/du matériel ne doivent s'effectuer qu'après confirmation du verrouillage de sécurité des commandes.

2) En cas de dépose de matériel, confirmez la procédure de sécurité conformément aux instructions précédentes. Coupez les circuits d'alimentation en air et électrique et purgez tout résidu d'air comprimé du circuit.

3) Avant le redémarrage des machines / du matériel, vérifiez l'application de toutes les mesures de sécurité destinées à éviter un mouvement brusque de actionneurs, etc. (ex : intégrez une valve de coupure et de mise en pression progressive).

4. **Contactez SMC si le produit est destiné à être exploité dans une des conditions décrites ci-dessous :**

1) Conditions et milieu d'exploitation au-delà des caractéristiques indiquées ou exploitation du produit à l'extérieur.

2) Installations en rapport avec les secteurs de l'énergie atomique, des chemins de fer, de la navigation aérienne, des véhicules, du matériel médical, de l'alimentaire et des boissons, du matériel de loisir, des circuits de coupure d'urgence, des organes de presse ou de matériel de sécurité.

3) Application pouvant avoir des effets négatifs sur les personnes, biens ou animaux et exigeants des analyses de sécurité particulières.

AVERTISSEMENT

Assurez-vous de la filtration du circuit d'alimentation en air à 5 microns.

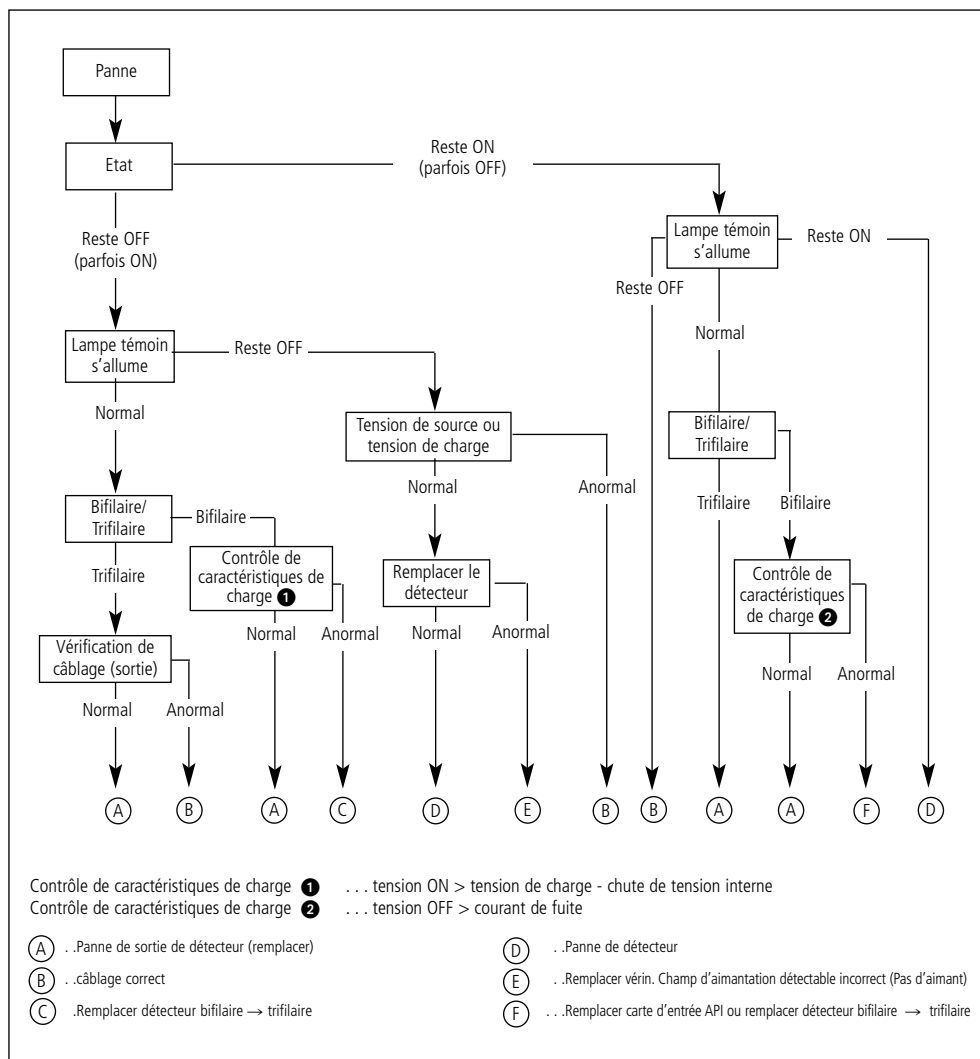


Fig. 1

Assurez-vous, si vous utilisez une charge capable de générer une surtension ex: relais ou electrodistributeur, qu'un circuit de protection contre les surtensions est installé.

En cas d'utilisation d'un détecteur pour générer un signal de verrouillage nécessitant un haut degré de fiabilité, prévoyez une protection mécanique ou placez un autre détecteur, de type à double verrouillage. Vérifiez régulièrement que ce dispositif à verrouillage fonctionne correctement.

A l'installation de ce produit, assurez-vous qu'un espace suffisant est prévu pour son entretien.

AVERTISSEMENT

Ne soumettez ce produit à aucune forme de détérioration par impact. Ne soulevez pas un vérin équipé d'un détecteur par le câble du détecteur ; ceci pourrait soumettre l'intérieur du détecteur à une contrainte inutile.

Veillez à ce que la vis de montage de détecteur soit vissée au couple spécifié (voir rubrique 'Montage de la patte de fixation du détecteur'). Réglez le détecteur de manière à ce que la position 'ON' corresponde au centre de la zone de fonctionnement. Le réglage du détecteur sur l'un des deux côtés de cette position centrale entraînerait son fonctionnement irrégulier.

Câblage

Le câble de connexion ne doit pas être plié ou tendu à plusieurs reprises ; ceci pourrait causer son éventuel débranchement. Le rayon de courbure est de 40 mm environ ou plus.

Branchez la charge avant de mettre le détecteur sous tension, ou vous risquez de créer une surtension qui pourrait l'endommager. Veillez à effectuer le câblage correctement. Les modes de câblage ne sont pas tous protégés et le détecteur pourrait être endommagé. Séparez les lignes de signaux de lignes électriques/à haute tension pour éviter les perturbations. Vérifiez que tous les câbles sont correctement et intégralement isolés.

PRECAUTION

NE PAS UTILISER CE DETECTEUR DANS UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE.

Ne pas utiliser ce détecteur dans des atmosphères chargées d'humidité, d'huile ou de produits chimiques.

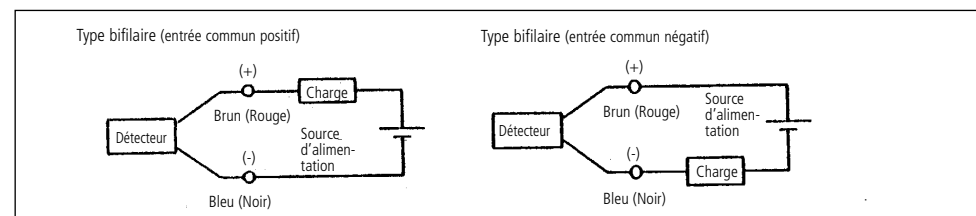


Fig. 4

Dimensions externes

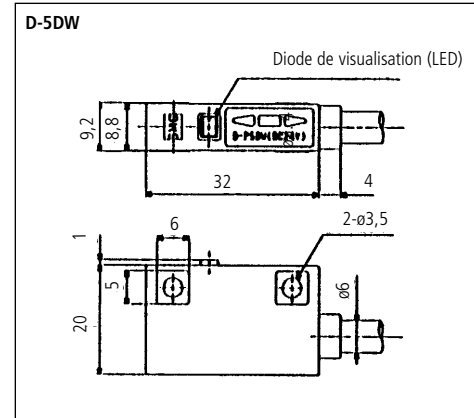


Fig. 3

Circuit de principe (Fig. 4)

La couleur des fils entre parenthèses correspond à l'ancien code couleur.

Connexion à API (Contrôleur de séquences)

Le câblage des détecteurs est fonction de la polarité du commun interne des entrées de l'API.

Caractéristique d'entrée API	Type à connexion bifilaire
Commun positif	charge sur le brun
Commun négatif	charge sur le bleu

Montage des détecteurs

Chaque vérin s'accompagne d'un étrier de fixation spécialement conçu pour monter le détecteur sur le vérin. Le type d'étrier de fixation dépend des critères suivants :

- Type de vérin et diamètre extérieur du tube. Prière de consulter le catalogue des vérins à jour pour de plus amples détails.

Lorsque vous montez un détecteur pour la première fois, assurez-vous que le vérin est bien équipé d'un aimant et que les étriers de fixation correspondent au type de vérin.

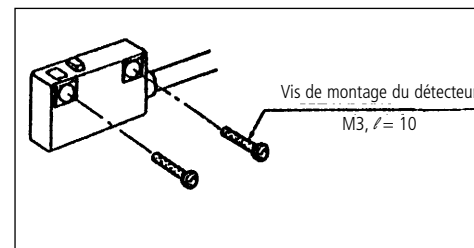


Fig. 5

Couple de serrage approprié

Le couple de serrage prescrit pour la vis de montage M3 est de 0,5 à 0,7 Nm.

Réglage de la position de détection du détecteur

Placez le vérin en fin de course.

Affichage à une couleur

Réglez le détecteur au centre de la plage de fonctionnement et vérifiez que la LED rouge s'allume (ON).

Affichage bicolore

Réglez le détecteur au centre de la plage de fonctionnement et vérifiez que la LED verte s'allume (ON).

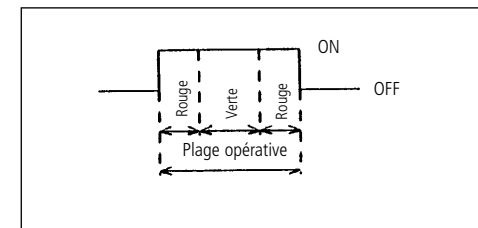


Fig. 6

AVERTISSEMENT

Courant de soudage

Ce produit fonctionne correctement pour les systèmes de soudage par courant alternatif jusqu'à 16000A. Pour l'utilisation avec des soudures par courant continu ou effet capacitif éloigner le détecteur de 30 cm minimum des sources et câbles pour des intensités maximum de 10000A.

Effet de magnétisation/démagnétisation

En cas d'excès par rapport à l'échelle 10,000A et bien que ceci soit très rare, les propriétés de détection du détecteur sont amoindries par la démagnétisation (rétrécissement du champ magnétique) de l'aimant de détection. Les pièces situées autour du vérin s'aimantent également.

En cas de dysfonctionnement quelconque, veuillez contacter votre filiale SMC la plus proche qui saura vous conseiller.

AVERTISSEMENT

Ne jamais nettoyer avec une solution à base de solvant.

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur national SMC. Voir ci-dessous.

ANGLETERRE	Téléphone 01908-563888	TURQUIE	Téléphone 212-2211512
ITALIE	Téléphone 02-927111	ALLEMAGNE	Téléphone 6103-402-0
HOLLANDE	Téléphone 020-5318888	FRANCE	Téléphone 01-64-76-10-00
SUISSE	Téléphone 052-34-0022	SUEDE	Téléphone 08-603 07 00
ESPAGNE	Téléphone 945-184100	AUTRICHE	Téléphone 02262-62-280
	Téléphone 902-252555	IRLANDE	Téléphone 01-4501822
GRECE	Téléphone 01-3426076	DANEMARK	Téléphone 87 38 87 00
FINLANDE	Téléphone 09-68 10 21	NORVEGE	Téléphone 67-12 90 20
BELGIQUE	Téléphone 03-3551464	POLOGNE	Téléphone 48-22-6131847

Fig. 2