



Manual de instalación y mantenimiento Monitor del flujostato Serie PFMV3



Normas de seguridad

Este manual contiene información esencial para la protección de usuarios y otros contra posibles lesiones y daños al equipo.

• Lea este manual antes de utilizar el producto para asegurarse un correcto manejo del mismo, y lea los manuales de los aparatos correspondientes antes de utilizarlos.

• Guarde este manual en un lugar seguro para futuras consultas.

• Estas normas indican el nivel de riesgo potencial a través de las etiquetas "Precaución", "Advertencia" o "Peligro", seguidas de información de seguridad importante que debe leerse detenidamente.

• Para garantizar la seguridad del personal y del equipo, deberán observarse las normas de seguridad de este manual y del catálogo de producto, junto con otras prácticas de seguridad relevantes.

	Precaución	PRECAUCIÓN indica un peligro con un nivel de riesgo bajo que, de no evitarse, podría provocar lesiones leves a moderadas.
	Advertencia	ADVERTENCIA indica un peligro con un nivel de riesgo medio que, de no evitarse, podría provocar la muerte o lesiones graves.
	Peligro	PELIGRO indica un peligro con un nivel de riesgo elevado que, de no evitarse, provocará la muerte o lesiones graves.

Este producto es un equipo de clase A destinado al uso en un entorno industrial. En otros entornos pueden llegar a existir dificultades para garantizar la compatibilidad electromagnética debido a las perturbaciones por conducción y radiación.

Advertencia

• **No desmonte, modifique (incluido el cambio de una placa de circuito impresa) ni repare el producto.**

Pueden producirse fallos o lesiones personales.

• **No utilice el producto fuera de las especificaciones.**

No utilice fluidos inflamables ni nocivos.

Puede producirse un incendio, errores de funcionamiento o daños al producto.

Confirme las especificaciones antes de iniciar el funcionamiento.

• **No utilice el producto en una atmósfera que contenga gases inflamables o explosivos.**

Pueden producirse incendios o explosiones.

Este producto no está diseñado a prueba de explosiones.

• **No use el producto en lugares en los que la exposición a la electricidad estática puede representar un problema.**

De lo contrario, puede ocasionar fallos en el funcionamiento del sistema.

• **Si utiliza el producto en un circuito de interlocks:**

- Disponga un sistema doble de interlocks como, por ejemplo, un sistema mecánico.
- Compruebe periódicamente el producto para asegurar un uso adecuado.

De lo contrario, podría producirse un error de funcionamiento y causar un accidente.

• **Al realizar trabajos de mantenimiento deben seguirse las siguientes instrucciones:**

- Desconecte el suministro eléctrico.
- Detenga el suministro de aire, evacúe la presión residual y compruebe la descarga de aire antes de proceder al mantenimiento.

De lo contrario, pueden producirse lesiones.

Normas de seguridad (continuación)

Precaución

• **No toque los terminales y conectores cuando se está suministrando corriente.**

Podrían producirse descargas eléctricas, errores de funcionamiento o daños.

• **Una vez completado el mantenimiento, lleve a cabo las adecuadas inspecciones funcionales y de fugas.**

Si se detecta una fuga o si el equipo no funciona correctamente, interrumpa la operación.

Si se producen fugas de otras partes, el producto podría resultar dañado.

Desconecte el suministro de energía y detenga el suministro de fluido.

No aplique fluido si existen fugas.

Si se produce un fallo de funcionamiento inesperado, no existe una garantía absoluta de seguridad.

NOTA

• Con este producto debe utilizarse una alimentación de corriente continua (CC) con aprobación UL, de la siguiente manera:


Circuito (clase 2) con 30 Vrms (42.4 V máx.) o menos con una unidad de alimentación de clase 2 conforme a UL 1310 o un transformador de clase 2 conforme a UL 1585.

• El monitor del flujostato será un producto homologado únicamente si presenta una marca en el cuerpo.

Indicación del modelo y Forma de pedido

Consulte el manual de funcionamiento y el catálogo del producto para obtener más detalles.

Designación y funciones de las piezas

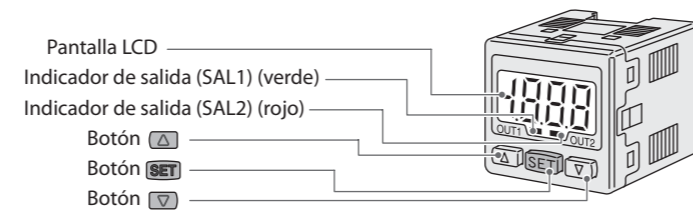

Display de salida (SAL1) (verde): se activa cuando la salida SAL1 está en ON.

Display de salida (SAL2) (rojo): se activa cuando la salida SAL2 está en ON.

Pantalla LCD: Muestra el estado actual del caudal, el modo de ajuste, la unidad de indicación seleccionada y el código de error. Pueden seleccionarse cuatro modos de visualización: sólo en rojo o en verde, o cambiante de verde a rojo en función de la salida.

Botón UP (arriba): Selecciona el modo y aumenta el valor ON/OFF establecido. Pulse este botón para acceder al modo de visualización superior.

Botón DOWN (abajo): Selecciona el modo y disminuye el valor ON/OFF establecido. Pulse este botón para acceder al modo de visualización inferior.

Botón SET (ajuste): Pulse este botón para cambiar de modo y para seleccionar un valor de ajuste.


Instalación

Forma de montaje

• Monte la fijación opcional y el adaptador para montaje en panel en el controlador.


Montaje con fijación

Ajuste la fijación al controlador con los tornillos de fijación M3 x 5 L (2 uds.) incluidos. (El par de apriete debe ser de 0.5 a 0.7 Nm)

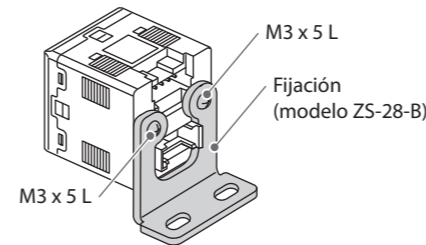

Montaje con adaptador para montaje en panel

• Fije el adaptador para montaje en panel al controlador con los tornillos de fijación M3 x 8 L (2 uds.) incluidos.

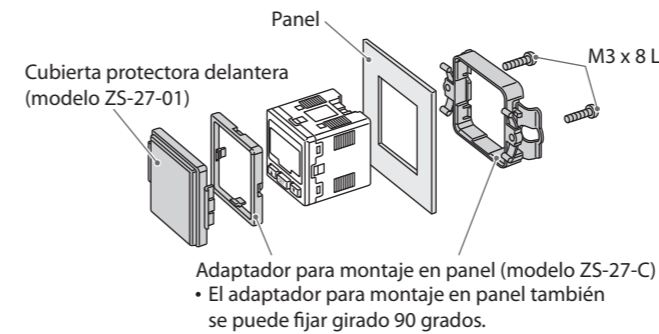

Conexión del cableado

• Realice la conexión tras cortar la corriente.

• Instale el cable de forma independiente a la ruta del cable de alimentación o del cable de alta tensión. De lo contrario, las interferencias pueden provocar fallos en el funcionamiento.

• Asegúrese de poner a tierra el terminal FG cuando utilice un regulador de conmutación disponible en el mercado.


Si la salida analógica se realiza mediante la conexión a un regulador de conmutación disponible en el mercado, el ruido del interruptor se superpondrá y no se cumplirán las especificaciones del producto. Esto se puede evitar introduciendo un filtro de ruidos, como un filtro de línea y un elemento de ferrita, entre el regulador de conmutación y el controlador, o usando una alimentación de serie en lugar de un regulador de conmutación.

Conector

Conexión/Desconexión


Al conectar el conector, insértelo recto en los pins sujetando la palanca y el cuerpo del conector entre los dedos y bloquee el conector empujando el gancho de la palanca de la ranura en el cuerpo hasta que el conector haga clic.

• Al desconectar el conector, presione la palanca del conector con el pulgar para soltar el gancho de la palanca de la ranura. A continuación, tire del conector en línea recta.

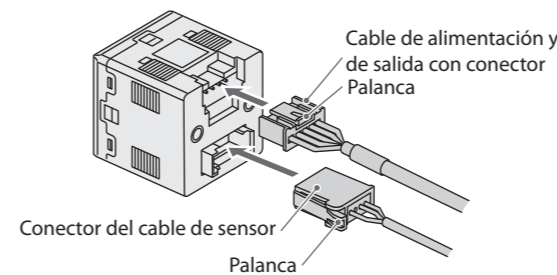

Instalación (continuación)

Nº de pins del conector del cable de alimentación y del cable de salida




Configuración

Modo de medición

El modo de medición es la condición en la que se detecta y visualiza el caudal, y en la que la función del flujostato está en funcionamiento.

Se trata del modo básico; el resto de los modos deben seleccionarse para cambiar el valor de ajuste y la función.

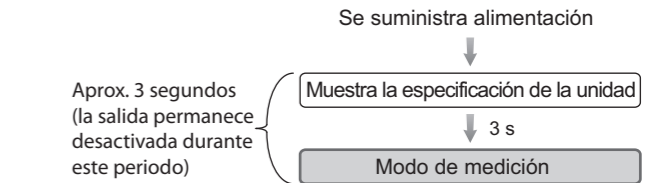

*: El display mostrará [LLL] cuando el sensor no esté conectado.


Configure los puntos de activación (ON) y desactivación (OFF) del flujostato.

Funcionamiento del flujostato

Si el caudal excede el punto de ajuste, el flujostato se activará. Cuando el caudal descienda por debajo del nivel de ajuste en al menos el valor de la histéresis, el flujostato se desactivará.

El flujostato se ha ajustado de tal modo que se conectará con el punto central de un rango de ajuste de caudal específico para cada especificación de producto.

Si el funcionamiento mostrado a continuación no origina ningún problema, mantenga esta configuración.

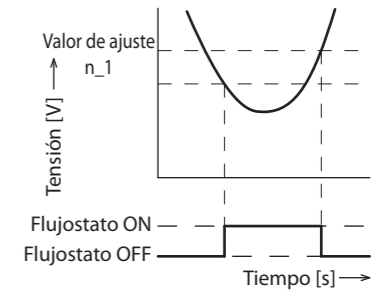

Configuración (continuación)

<Forma de hacerlo> *: El producto también funciona durante el ajuste.

1. Pulse el botón **SET** una vez en el modo de medición.




2. Se muestran [P_1] o [n_1] y el valor de ajuste de forma alternativa.




3. Pulse el botón **▲** o **▼** para modificar el valor de ajuste.

El botón **▲** se usa para aumentar el valor y el botón **▼** para disminuirlo.

• Pulse el botón **▲** una vez para aumentarlo en un dígito, y púlselo y manténgalo pulsado para aumentar el valor de forma continua.

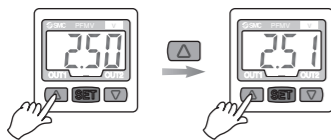

• Pulse el botón **▼** una vez para disminuirlo en un dígito, y púlselo y manténgalo pulsado para disminuir el valor de forma continua.

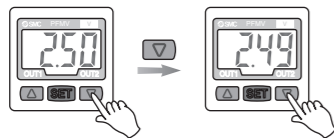

4. Pulse el botón **SET** para finalizar la configuración de SAL1.

Se muestra [P_2] para continuar con la configuración de SAL2 de la misma forma.

Puesta a cero del display

El display se pone a cero pulsando los botones **▲** y **▼** de forma simultánea durante 1 segundo.

Cuando se use por primera vez, se recomienda poner el display a cero.


Configuración de funciones

Modo de selección de función

En el modo de medición, pulse el botón **SET** durante al menos 2 segundos para que se muestre [F 0].

Muestre [F□□] y señale el modo para cambiar cada configuración de las funciones.

Pulse el botón **SET** durante al menos 2 segundos para volver al modo de medición.

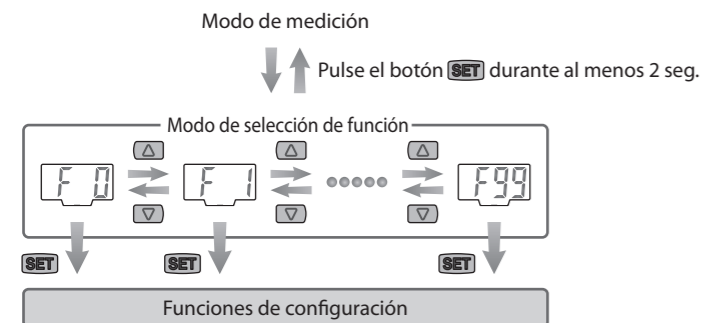

Configuración de funciones (continuación)

Ajustes por defecto

La configuración de fábrica es la siguiente.

Si el valor es aceptable, úselo.

Precauciones durante el manejo

Si se va a modificar la configuración de fábrica, y dado que los diferentes elementos de configuración aparecen en un orden que depende del número de veces que se pulse el botón, confirme que el elemento a modificar se visualiza para evitar modificaciones no deseadas de determinados valores.

Elemento	Explicación	Ajuste por defecto
Modo de salida	Para seleccionar modo de histéresis o modo de ventana comparativa.	Modo de histéresis
Salida inversa	Para seleccionar la salida inversa.	Salida normal
Ajuste de voltaje	Para ajustar punto ON o punto OFF de la salida del flujostato	2.50
Histéresis	La vibración puede prevenirse ajustando la histéresis.	0.12
Color de indicación	Seleccione el color para indicar	ON: Verde OFF: Rojo

• [F 2] Funcionamiento de SAL2

Misma configuración que [F 1] SAL1.

El color de display depende de la configuración de SAL1.

Elemento	Ajuste por defecto
[F 0] Configuración del preajuste automático	Modo de histéresis
[F 3] Ajuste del tiempo de respuesta	2 ms
[F 4] Ajuste de la entrada externa	Entrada externa OFF
[F 5] Selección del modo de ahorro de potencia	OFF
[F 6] Ajuste de entrada del código de seguridad	OFF
[F95] Selección de indicación de caudal	OFF


• [F95] Selección de indicación de caudal

Se puede seleccionar el rango de caudal o la unidad de indicación del caudal. Para usar el modo de indicación de caudal, seleccione el rango de caudal y la unidad de caudal con este modo de función antes de configurar la función de [F1], [F2], [F4].

<Funcionamiento>

Pulse el botón **▲** o **▼** en el modo de selección de función para mostrar [F 95].

Pulse el botón **SET**. ↓ Desplácese hasta la selección del rango de caudal.

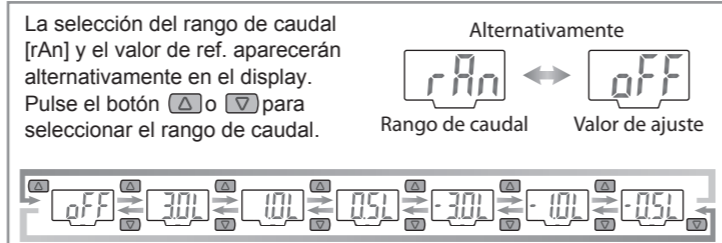

Pulse el botón **SET** para configurarlo.

Tipo de sensor a conectar	Selección del rango de indicación de caudal	Caudal nominal
PFMV505	0.5 [L/min]	0 a 0.5 [L/min]
PFMV510	1.0 [L/min]	0 a 1.0 [L/min]
PFMV530	3.0 [L/min]	0 a 3.0 [L/min]
PFMV505F	-0.5 [L/min]	-0.5 a 0.5 [L/min]
PFMV510F	-1.0 [L/min]	-1.0 a 1.0 [L/min]
PFMV530F	-3.0 [L/min]	-3.0 a 3.0 [L/min]

*: Los valores de ajuste de SAL1 y SAL2 se inicializan cuando se modifica el ajuste del rango de caudal.

Para configurar la "selección del rango de caudal", consulte el manual de funcionamiento.

Otras funciones

- Indicación de los valores superior / inferior
- Puesta a cero
- Bloqueo del teclado

Para configurar cada función en detalle, consulte el manual de funcionamiento.

Mantenimiento

Cómo reiniciar el producto tras corte de suministro o desactivación forzosa

La configuración del producto seguirá siendo la misma que la que existía antes del corte de suministro o desactivación.

También se recupera básicamente el estado de salida previo al corte de suministro o la desactivación, aunque puede variar en función del entorno de trabajo. Por tanto, compruebe la seguridad de toda la instalación antes de poner el producto en funcionamiento.

Función de indicación de errores

Esta función se usa para visualizar la ubicación del error y su contenido cuando surge un problema o error.

Nombre del error	Indic.de error	Tipo de error	Solución de problemas
Error en el voltaje de entrada	HHH	Voltaje de entrada (= caudal) supera el límite superior.	Reduzca el voltaje de entrada (= caudal)
	LLL	Voltaje de entrada (= caudal) es inferior el límite inferior. El sensor no se puede conectar.	Aumente el voltaje de entrada (= caudal) Conecte el sensor.
Error de sobre-corriente	Er1	La corriente de carga de la salida digital (SAL1) supera los 80 mA.	Desconecte el suministro de corriente y elimine la causa del exceso de corriente. A continuación, active nuevamente la alimentación.
	Er2	La corriente de carga de la salida digital (SAL2) supera los 80 mA.	
Error del sistema	Er0	El estado es el que existía antes del ajuste de fábrica. Es posible que el circuito interno esté dañado.	Detenga inmediatamente el funcionamiento y póngase en contacto con SMC.
	Er3	Error del sistema. Fallo al memorizar los datos, o el circuito interno puede estar dañado.	Reinicie usando la función de reinicio.
Error en offset de valor estándar	Er4	Error del sistema. Fallo al memorizar los datos, o el circuito interno puede estar dañado.	Realice el offset del valor estándar sin que exista caudal.

Si el error no se puede reiniciar después de tomar las medidas anteriores, póngase en contacto con SMC.

Solución de problemas

Consulte el manual de funcionamiento de este producto.

Especificación

Consulte el manual de funcionamiento y el catálogo de producto para obtener más detalles.

Esquema con dimensiones (en mm)

Consulte el manual de funcionamiento y el catálogo de producto para obtener más detalles.

Contactos

AUSTRIA	(43) 2262 62280	PAÍSES BAJOS	(31) 20 531 8888
BÉLGICA	(32) 3 355 1464	NORUEGA	(47) 67 12 90 20
REP. CHECA	(420) 541 424 611	POLONIA	(48) 22 211 9600
DINAMARCA	(45) 7025 2900	PORTUGAL	(351) 21 471 1880
FINLANDIA	(358) 207 513513	ESLOVAQUIA	(421) 2 444 56725
FRANCIA	(33) 1 6476 1000	ESLOVENIA	(386) 73 885 412
ALEMANIA	(49) 6103 4020	ESPAÑA	(34) 945 184 100
GRECIA	(30) 210 271 7265	SUECIA	(46) 8 603 1200
HUNGRÍA	(36) 23 511 390	SUIZA	(41) 52 396 3131
IRLANDA	(353) 1 403 9000	REINO UNIDO	(44) 1908 563888
ITALIA	(39) 02 92711		

SMC Corporation

URL <http://www.smcworld.com> (Global) <http://www.smceu.com> (Europa)

Las especificaciones pueden sufrir modificaciones sin previo aviso por parte del fabricante.

© 2009 SMC Corporation Reservados todos los derechos.